



EU Lithuanian Edition

NAUDOTOJO VADOVAS



Nardytojas
Rezervas
Parašiutu



Sveikiname įsigijus naują SPARE AIR sistemą!

Šis produktas yra pramoginiam nardymui skirtas modernus, aukštos kokybės alternatyvus oro šaltinis. Jį gamina ir bando asmenys, turintys daugiau kaip trisdešimties metų nardymo ir gamybos patirtį. Šio produkto gamyboje naudojame aukščiausios kokybės medžiagas ir technologijas. Mėgaukitės ramybe nardydami su SPARE AIR.

Jūsų įsigytoje SPARE AIR pakuotėje yra visiškai surinktas ir paruoštas užpildyti oru produktas. Tačiau prieš naudojant labai svarbu atidžiai perskaityti ir suprasti šiame vadove aprašytas įrenginio užpildymo ir patikros prieš nardymą atlikimo procedūras.

TURINYS

Saugos priemonės	3
SPARE AIR iliustracija ir specifikacijos	4
Į SPARE AIR komplektavimą įeinantys priedai	4
Kaip užpildyti SPARE AIR	5
Kaip pritvirtinti SPARE AIR	6
Prieš neriant	7
Kaip naudoti SPARE AIR	8
Po nardymo	8
Priežiūra ir laikymas	9
Aptarnavimo įrašai	9
Keliavimas su SPARE AIR	10
Garantijos informacija	11
Kontaktinė informacija	Nurodyta ant galinio viršelio

ĮSPĖJIMAS DĖL AUTORIŲ TEISIŲ

Šis naudotojo vadovui taikoma autorių teisių apsauga, visos teisės saugomos. Be „Submersible Systems, Inc“ išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama visą tekstą ar jo dalį kopijuoti, skenuoti, atgaminti, išvesti ar konvertuoti į elektroninę rinkmeną ar mašininio skaitymo formą. © 2019 Submersible Systems, LLC.

**NESUTARTI
REGISTRUOTI JŪSŲ
SPARE AIR ONLINE AT
www.spareair.com**



SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS



[SPĖJIMAS: Nenaudokite produkto, kol neperskaitėte ir nesupratote nurodymų ir saugos priemonių.

„Submersible Systems, LLC.“ skatina atsakingą nardymo praktiką ir siūlo rekomendacijas, kurias propaguoja visos Tarptautinės mokymo agentūros, įskaitant, bet neapsiribojant:

- Prieš bandant naudoti produktą po vandeniu, jūs PRIVALOTE baigti pripažintos sertifikavimo agentūros organizuotus nardymo su AKVALANGU technikos MOKYMO KURSUS ir gauti jų BAIGIMO PAŽYMĖJIMĄ. Jei šią įrangą naudoja neturintis pripažintos agentūros išduoto pažymėjimo asmuo, visos tiek tiesiogiai išreikštos, tiek ir numanomos garantinės teisės yra laikomos niekinėmis ir negaliojančiomis. Jei povandeninę kvėpavimo įrangą naudoja nebaigę atitinkamų mokymų ar nepasirengę asmenys, kyla pavojus ir sunkių sužalojimų ar mirties rizika.
- SPARE AIR yra avarinio oro srauto šaltinis. Jis NEGALI būti sukurtas ar naudojamas kitam naudojimui. Dėl riboto tūrio SPARE AIR neatitinka EN 250 reikalavimų; 2014 Ir todėl niekada neturėtų būti naudojamas kaip PRIMARY oro šaltinis.
- SPARE AIR negalima naudoti kaip numatytų oro atsargų dalies.
- Stebėkite ar dėl nardymo neatsirado sveikatos sutrikimų, jei buvo viršytas kilimo greitis ar buvo praleisti sustojimai pagal dekompresijos režimą.
- Treniruokitės naudoti SPARE AIR kylant normaliu greičiu sekliame vandenyje.
- NIEKADA nenardykite su SPARE AIR sistema, kurioje pastebėti pažeidimo, nuotėkio ar eksploatacinių savybių neatitikimo standartams požymiai.
- UŽPILDANT SPARE AIR sistemą, slėgis negali viršyti 3000 psi (svarų į kvadratinį colį), oro slėgis įspaustas ant balionėlio. Pakartotiniam SPARE AIR užpildymui naudokite TIK išvalytą, sausą, suslėgtą kvėpavimui skirtą orą.
- Neužpildykite ir nenaudokite "SPARE AIR", jei ji patyrė didelio karščio, viršijančio 121 °C ar atviros liepsnos poveikį. Vietoj to, visiškai išleiskite orą iš balionėlio ir jį gražinkite SPARE AIR įgaliojajam atstovui, kad būtų atliktas patikrinimas ir, jei reikia, hidrostatinis bandymas.
- „SPARE AIR“ kvėpavimo pasipriešinimas yra sąmoningai aukštas, kad būtų sumažinta laisvo srauto galimybė ir taip prarandama oro.
- SPARE AIR skirtas naudoti vandenyje, kurio temperatūra yra 10 °C ir aukštesnė.
- Modeliui #300/300-N rekomenduojamas didžiausias gylis yra 14 metrų (99 pėdos) ir Modeliui #170 rekomenduojamas didžiausias gylis yra 9 metrų (66 pėdos).
- Europoje SPARE AIR balionėliai turi atitikti nacionalinių teisės aktų nuostatas bei būti išbandyti ir patikrinti laikantis nacionalinių teisės aktų nuostatų.
- EB tipo patvirtinimą atlieka: SGS United Kingdom Limited, 202b, Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom. Notifikuotoji įstaiga Nr. 0120.
- Šis vadovas yra pateikiamas SPARE AIR pradiniam pirkėjui. Kopijas galima įsigyti nemokamai iš „Submersible Systems, Inc.“ arba www.spareair.com.
- SPARE AIR yra apsaugotas JAV patentu #4996982. Pakartotinio užpildymo adapteris yra apsaugotas JAV patentu #7,182,108 B2.

SPARE AIR ILIUSTRACIJA

1. Kandiklis
2. Valymo Mygtukas
3. Serijos Numeris
4. Regulatorius
5. Slėgio Indikatorius Pin Stilius (arba Pasirinktinis Skambučio Matuoklis)
6. Kontrolinio Vožtuvo Pakartotinio Užpildymo Jungtis Uždengta Juodu Dangteliu
7. Balionėlis
8. Vip Lipdukas



MODELIO SPECIFIKACIJOS

	Modelis #300-CE/375-CE	Modelis #170-CE/175-CE
Didžiausia talpa:	3,0 kvadr. pėdos / 85 litrai	1,7 kvadr. pėdos / 48 litrai
Ilgis:	13,4" / 34 cm	8,8" / 22,23 cm
Skersmuo:	2,3" / 5,7 cm	2,3" / 5,7 cm
Didžiausias slėgis:	3000 psi / 207 barų	3000 psi / 207 barų
Svoris:	2,2svaro / 0,98 kg	1,5 svaro / 0,69 kg
Paviršinis kvėpavimas*:	57	32
Vandens tūris:	27 kvadr. coliai / 0,44 litro	14 kvadr. coliai / 0,23 litro

*jei įkvėpimo tūris 1,5 litro

PRIEDAI

Yra visose NEW SPARE AIR pakuotėse.

**SPARE AIR
DĖKLAS #973**
skirtas
SPARE AIR 300

**SPARE AIR
DĖKLAS #971**
skirtas
SPARE AIR 170

**SAUGOS
PASAITĖLIS
#961**

**PAKARTOTINIO UŽPILDYMO
ADAPTERIS #910S**

Adapteris pritaikytas
standartiniam NARDYMO
balionui, todėl lengva atlikti
pakartotinį užpildymą

KAIP UŽPILDYTI SPARE AIR

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Pildant NESTOVĖKITE veidu tiesiai virš SPARE AIR reguliatoriaus.

1. Nusukite juodą dangtelį nuo SPARE AIR kontrolinio vožtuvo užpildymo jungties.
2. Įstatykite adapterį į kontrolinį vožtuvą ir pasukite rantuotą adapterio žiedą į dešinę iki visiško pasipriešinimo.
3. Prijunkite adapterį prie NARDYMO baliono vožtuvo.


⚠️ PASTABA: Pildant per greitai gali būti rodomas netikslus slėgis ir gali būti sugadinti kontrolinio vožtuvo vidiniai komponentai.

4. Užpildoma lėtai atsukus NARDYMO baliono vožtuvą (užpildoma per 45-60 sekundžių). Slėgmačio indikatorius pildant kils į viršų ir jam pasiekus viršutinę ribą, įrenginys yra užpildytas, oro slėgis yra 3000 psi. Pasirinktinai naudojant ciferblatinį slėgmatį, įrenginys yra užpildytas, kai rodyklė yra ties 3 padala.

**Slėgio indikatorius
Pin stilius**



Pilnas

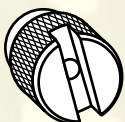


Užpildykite

**Slėgio indikatorius
Dial Gauge (pasirinktinai)**



Pilnas

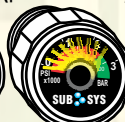

Užpildykite


5. Uždarykite NARDYMO baliono vožtuvą.
6. Pasukę adapterio žiedą į kairę sumažinkite adapterio slėgį.
7. Nuimkite adapterį nuo NARDYMO baliono ir SPARE AIR.
8. Užsukite juodą dangtelį ant kontrolinio vožtuvo.

⚠️ PASTABA: Jei pildymo metu adapteris leidžia orą, uždarykite baliono vožtuvą, palaukite kol išeis oras ir vėl tvirtai užveržkite rantuotą žiedą jį pasukdami į dešinę.

⚠️ PASTABA: Prieš pradėdant pakartotinį užpildymą, slėgis NARDYMO balione turi būti 3000 psi. Jei NARDYMO balione slėgis yra mažesnis nei 3000 psi, slėgmačio indikatorius nepakils iki viršutinės ribos ir jūsų SPARE AIR nebus pripildyta iki rekomenduojamos didžiausios talpos ir sumažės turimų oro atsargų tūris.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Jei SPARE AIR kontrolinis vožtuvas ar adapterio sriegiai yra pažeisti ar susidėvėję, šias dalis reikia pakeisti. Toliau naudojant galima patirti sužalojimų.

⚠️ PASTABA: Jei sunkiai sukasi rantuotas adapterio žiedas, pamirkykite jį 3 valandas 1:1 santykio acto ir vandens tirpale, kad būtų pašalintos sūriame vandenyje susidariusios rūdys.

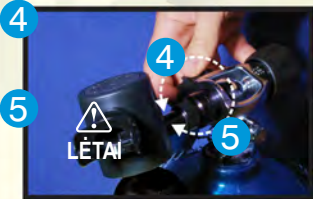

KAIP PRITVIRTINTI SPARE AIR

1. Nuspręskite kurioje plūdrumo kompensatoriaus vietoje norite pritvirtinti SPARE AIR. Raskite plotą, kuriame yra 2 vietos prikabinti greitojo atjungimo dirželiai (ant D formos žiedo, dirželių ir pan., žr. nuotraukas)
2. Galima keisti dirželių padėtį, perkisiant juos per bet kurį austinės medžiagos skyrelį dėklo vidinėje pusėje. Pasirinkite 2 skyrelius, kurie užtikrintų kiek įmanoma didesnį priglundimą.
3. Apvyniokite greito atjungimo dirželius aplink plūdrumo kompensatorių tvirtinimo taškuose, ir juos priveržkite, kad dėklas gerai priglustų prie plūdrumo kompensatoriaus, kitą galą prisekite prie dėklo ar plūdrumo kompensatoriaus D žiedo.
4. Užmaukite SPARE AIR pasaitėlį ant balionėlio kaklelio taip, kad jis gerai priglustų ir prisekite kitą galą prie dėklo ar plūdrumo kompensatoriaus D žiedo.
5. Įdėkite SPARE AIR į dėklą ir susekite viršutinį atvartą Velcro kibia juoste, įstatykite kandiklio dangtelį.
6. Išbandykite plūdrumo kompensatorių ir pabandykite keletą kartų nuimti SPARE AIR, kad susipažintumėte su įrangos nuėmimo veiksmų seka.




Kad dėklas geriau priglustų perkisite dirželius per austinę juostą



Aplink liemenį (nekabinkite prie svorių diržo)



Istrižai tarp baliono ir plūdrumo kompensatoriaus

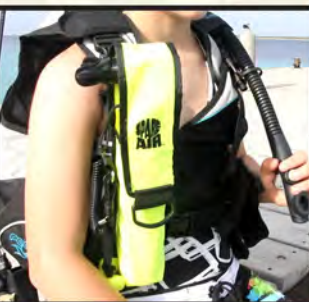

Vertikaliai ant plūdrumo kompensatoriaus peties dirželio



Aperstoje padėtyje ant baliono dirželio

⚠️ ĮSPĖJIMAS: NEKABINKITE ar netvirtinkite SPARE AIR dėklo prie svorių diržo. Dėklas gali kliudyti jums nuimti svorių diržą esant ekstremaliai situacijai ir jūs galite prarasti SPARE AIR tuomet, kai jo labiausiai reikia.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: NEKABINKITE ar netvirtinkite SPARE AIR dėklo prie plūdrumo kompensatoriaus taip, kad jis trukdytų pripūsti plūdrumo kompensatorių. Prieš paneriant, atlikite plūdrumo kompensatoriaus pripūtimo bandymą siekiant įsitikinti, kad dėklas neriboja oro srauto bei kad jis nenukris, jei plūdrumo kompensatorius bus per daug pripūstas.

PRIŠ NERIAN

- SPARE AIR yra transportuojamas tuščias – prieš naudojimą reikia užpildyti.
 - SPARE AIR yra visada aktyvuotas (ON) ir paruoštas naudojimui. Baltas slėgmačio indikatorius turi atsidurti viename lygmenyje su viršutine slėgio matavimo padala - rodo, kad įranga visiškai užpildyta. (Pasirenkamas ciferblatinis slėgmatis rodo visišką užpildymą, kai rodyklė yra ties 3 padala). Jei slėgmačio indikatorius yra žemiau viršutinės padalos - SPARE AIR reikia pakartotinai užpildyti. Nenerkite, pakartotinai neužpildžius SPARE AIR. Pakartotinio užpildymo nurodymai pateikti 5 puslapyje.
 - Nuspauskite žemyn valymo mygtuką ir jį atleiskite. Valymo mygtukas turi laisvai judėti aukštyn ir žemyn. Kad palaikyti didžiausią slėgį, neišleiskite vandens iš SPARE AIR be reikalo.
 - Prieš nerdami patikrinkite, ar SPARE AIR yra patikimai pritvirtintas ir nustatyta jo tinkama padėtis dėkle. Turi būti iki galo užsegta Velcro kibi juostelė. Įsitinkinkite, kad pasaitėlis yra prikabinatas prie SPARE AIR ir plūdrumo kompensatoriaus.
 - Prieš neriant su SPARE AIR pirmąjį kartą, išbandykite kvėpavimą naudojant šią įrangą vandens paviršiuje arba po vandeniu, kad susipažinti su produktu. Jūsų gaunamo oro kiekis bus skirtingas priklausomai nuo plaučių tūrio, gylio, vandens temperatūros ir pan.
- ⚠ PASTABA:** Atlikdami kilimo BANDYMUS niekada iki galo neišnaudokite SPARE AIR. Į reguliatoriaus vidinius skyrius pateks vanduo ir tai gali sukelti vidinę koroziją.



KAIP NAUDOTI SPARE AIR


1. Kylant, atidarykite patraukę už dėklo atvarte esančio D formos žiedo.

 **ISPĖJIMAS:** Kad nešvaistyti brangaus laiko ir oro atsargų, pradėkite kilti nedelsiant.


2. Pagriebkite SPARE AIR reguliatoriaus galvutę ir ją ištraukite iš dėklo. Šis veiksmas nuims kandiklio dangtelį.

3. Įstatykite SPARE AIR į naudotojo burną.

4. Prieš įkvepiant lengvai paspauskite valymo mygtuką arba smarkiai iškvėpkite, kad būtų išvalytas reguliatorius.

 **ISPĖJIMAS:** Neišvalius SPARE AIR reguliatoriaus prieš įkvepiant bus nuryta vandens.


5. Toliau įkvėpkite ir iškvėpkite kildami saugiu ir įprastiniu greičiu.

 **NOTE:** SPARE AIR is only for use to recreational depths.

PO NARDYMO

1. Vizualiai patikrinkite slėgmatį ir paspauskite valymo mygtuką.

2. Baltas slėgmačio indikatorius turi pakilti ir susidaryti oro srautas. Tai rodo, kad nardymo metu buvo išlaikytas slėgis.


 **PASTABA:** Jei slėgmačio indikatorius nepakyla ir nėra oro srauto, galbūt į reguliatoriaus vidinį skyrių pateko vanduo ir teršalai ir tai gali sukelti koroziją ir (arba) sistemos gedimą. Kreipkitės į Jūsų SPARE AIR įgaliotąjį atstovą ar „Submersible Systems, Inc.“ dėl aptarnavimo ir (arba) patikros.

3. Po nardymo kuo skubiau išimti iš dėklo SPARE AIR ir kruopščiai mirkyti šiltame gėlame vandenyje ne trumpiau kaip 30 minučių. Patikrinti, ar SPARE AIR yra slėgio, kad užkirsti kelią vandens patekimui į sistemą.

4. Tinkamai išmirkius sistemą, ją energingai nuplauti nukreipiant nuolatinę vandens srovę į kandiklio angą.

5. Jei reikia, pakartotinio užpildymo adapterį nuplauti gėlu vandeniu.

6. Kruopščiai nusausinti sistemą ir pakartotinio užpildymo adapterį švaria šluoste ir švelniai supurtyti, kad išbėgtų vandens likučiai.

 **NIEKADA** nenaudokite SPARE AIR valymui cheminių medžiagų ar tirpiklių.

7. Laikykite SPARE AIR sistemą užpildytą suslėgtu oru vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaikykite automobilių bagažinėse ir kitose vietose, kuriose vyksta dideli temperatūros svyravimai.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Geros prevencinės priežiūros užtikrinimas ir nuolatinis įprastinių veiksmų prieš nardymą ir po nardymą atlikimas padės užtikrinti ilgą Jūsų SPARE AIR sistemos eksploatavimo trukmę. KARTĄ PER METUS SPARE AIR aptarnavimą turi atlikti SPARE AIR įgaliotasis atstovas arba „Submersible Systems, LLC.“.

Ilgai ar netinkamai laikant, gali atsirasti vidinė korozija ir (arba) suprastėti O formos sandarinimo žiedų kokybė. SPARE AIR gali prireikti aptarnavimo paslaugų, net jei įranga buvo mažai ar iš viso nenaudojama.

Jei pastebėjote pažeidimus, susidėvėjimą, ar įtariate, kad yra nesandarių dalių arba jų trūksta, SPARE AIR turi skubiai patikrinti SPARE AIR įgaliotasis atstovas.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: NEBANDYKITE remontuoti SPARE AIR patys. Remontas be leidimo ar keitimas kelia pavojų ir jūs neteksite suteiktos garantijos.

Kaip dažnai reikia atlikti hidrostatinius bandymus, žr. Vietinių taisyklių reikalavimus. Vizuali apžiūra rekomenduojama kasmet.

Kontrolinio vožtuvo ir pakartotinio užpildymo adapterių sriegiai turi būti švarūs ir sutepti. Geriausi rezultatai pasiekiami naudojant aukštos kokybės netoksišką, maistinio silikono purškala.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: NIEKADA nenaudokite alyvos angliavandenilių pagrindu (t. y. buityje naudojamos ar variklinės alyvos).

Nuomai ar mokomiesiems tikslams sūriame, chloruotame ar dumbliname gėlame vandenyje naudojamai SPARE AIR būtina nuodugni patikra ir gamyklos nurodytos aptarnavimo paslaugos kas 3-6 mėnesius arba kai įtariama, kad į sistemą pateko vandens. Naudojant chloruotame plaukimo baseino vandenyje greičiau susidėvės guminės dalys, todėl būtina dažniau atlikti aptarnavimo darbus nei naudojant įprastinėse sąlygose.

Jei aptarnavimo paslaugų neįmanoma suteikti vietoje, „Submersible Systems“ gali atlikti garantinį aptarnavimą išsiuntus produktą paštu. Išsamesnę informaciją rasite mūsų interneto svetainėje www.spareair.com

APTARNAVIMO ĮRAŠAI:

Data: _____	Data: _____
Atliko: _____	Atliko: _____
Pastabos: _____	Pastabos: _____
Data: _____	Data: _____
Atliko: _____	Atliko: _____
Pastabos: _____	Pastabos: _____
Data: _____	Data: _____
Atliko: _____	Atliko: _____
Pastabos: _____	Pastabos: _____
Data: _____	Data: _____
Atliko: _____	Atliko: _____
Pastabos: _____	Pastabos: _____

Norėdami rasti aptarnavimo punktus visame pasaulyje, apsilankykite www.spareair.com

KELIAVIMAS SU SPARE AIR

Keliaujant komerciniais orlaiviais, balionai turi būti aiškiai ištuštinti ir pašalinti iš reguliavimo institucijų.

Prieš supakuojant kelionei atlikite kelis išardymo ir surinkimo bandymus.

1. Išleiskite visą orą iš SPARE AIR.
2. Atjunkite reguliatorių nuo balionėlio (regulatorius yra prisuktas pirštais) jį sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Nuo reguliatoriaus nenuimkite O formos sandarinimo žiedo, tarpinės ir pan.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite per didelės jėgos nusukdami reguliatorių nuo balionėlio ar jį prisukdami. Naudojant per didelę jėgą galima sugadinti sriegius. Jei reguliatorius lengvai nenusiima, pamirkykite jį 3 valandas 1:1 santykio acto ir vandens tirpale, kad būtų pašalintos rūdys. Jei vis tiek nepavyksta nuimti reguliatoriaus, kreipkitės pagalbos į SPARE AIR atstovą.

3. Įdėkite SPARE AIR į apsauginę tarą (plastikinį maišą ar dėžę), kad užtikrinti įrangos švarą ir apsaugoti nuo nepritvirtintų dalių praradimo. Rekomenduojame naudoti mūsų pasirinktinai siūlomą Travel Pack #963, kurį sudaro krepšys, dangteliai nuo dulkių, atsarginio balionėlio O formos sandarinimo žiedai ir silikoninis tepalas (galima įsigyti apsilankius spareair.com).
4. Supakuokite SPARE AIR į bagažą ar rankinį bagažą.
5. Pasiekus nardymo vietą, vėl surinkite SPARE AIR ir užpildykite balionėlį. Gali prireikti sutepti balionėlio O formos sandarinimo žiedą nedideliu purškiamo silikono ar tepalo kiekiu – niekada nenaudokite alyvos angliavandenilių pagrindu. NESUKITE reguliatoriaus į balionėlį naudodami per didelę jėgą – jei jaučiate pasipriešinimą daugiau nesukite, atsukite ir vėl bandykite įsukti.

6. Pakeiskite balionėlio O formos sandarinimo žiedą produkta išardžius ir surinkus 3 kartus arba, jei O formos sandarinimo žiedas turi susidėvėjimo ar oro leidimo požymių. Balionėlio O formos sandarinimo žiedas yra 2-016 dydžio, jį galima įsigyti bet kurioje nardymo reikmenų parduotuvėje.



Išleiskite orą, tuomet atjunkite reguliatorių sukdami prieš laikrodžio rodyklę



Užtikrinkite aliuminio balionėlio vidaus apsaugą



Apsaugokite išsikūšį reguliatoriaus sriegį



SPARE AIR
Travel Pack #963

GARANTIJOS INFORMACIJA

Užregistruokite Jūsų SPARE AIR internetu apsilankę adresu www.spareair.com

Išsaugokite šį skyrių įrašams

Vardas ir pavardė

Adresas

Igaliotojo atstovo pavadinimas

Atstovo adresas

Pirkimo data

Regulatoriaus serijos Nr. #

Modelis # 170-CE/175-CE 300-CE/375-CE

„Submersible Systems“ ribota vienerių metų garantija

Garantinis pareiškimas

Submersible Systems, LLC (SSLLC) garantuoja pradiniam pirkėjui, kad įsigytas produktas bus be medžiagų defektų ir (arba) gamybinio broko įprastinėmis NARDYMO įrangos naudojimo sąlygomis vienerius metus nuo pirkimo datos, jei bus vykdoma tinkama priežiūra, nurodyta kartu su produktu pateiktame naudojimo vadove. Jei dėl bet kurios priežasties (išskyrus toliau išvardintas priežastis atsakomybės ribojimo skirsnyje) bus nustatytas šio produkto defektas, jis bus suremontuotas arba pakeistas (SSLLC nuožiūra) nemokamai (išskyrus pristatymo ir tvarkymo išlaidas). Ši garantija yra neperleidžiama ir taikoma tik pradiniam pirkėjui.

Kaip pasinaudoti garantinėmis paslaugomis?

Norėdami pasinaudoti garantinėmis paslaugomis, turite gražinti produktą „Submersible Systems“. Turite pateikti pardavimo kvito originalo kopiją. Siunta turi būti iš anksto apmokėta. Prašome pridėti raštą, kuriame nurodytas Jūsų telefono numeris įprastinėmis darbo valandomis ir tiksliai aprašytas gedimo pobūdis.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Bendroji garantija netaikoma žalai padarytai dėl nelaimingo atsitikimo, neteisėto taisymo, netinkamos priežiūros ir laikymo ir (arba) netinkamo kasmetinio aptarnavimo. Garantija nustoja galioti, jei pakeitimus ar remontą atliko kitas subjektas nei SSLLC igaliotoji remonto įmonė. SSLLC nepriima atsakomybės dėl produkto gražinimo ar pakeitimo praradimo ar vagystės atveju. SSLLC bei SSLLC platintojai ir mažmeninės prekybos atstovai nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų žodinių ar rašytinių garantijų taikomų šiam produktui ar kartu pateikiamam naudotojo vadovui, išskyrus nurodytas ankstesniuose paragrafuose. Perkant šią produktą sutariama ir suprantama, kad jokių atveju SSLLC, SSLLC platintojai ar mažmeninės prekybos atstovai negali būti laikomi atsakingais už asmens sužalojimus patirtus dėl produkto veikimo bei už kitą tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę ar pasekmėje atsiradusią žalą, nei jei SSLLC buvo pranešta apie tokią žalą. Ši garantija pakeičia visas kitas išreikštas ar numanomas garantijas įskaitant, bet neapsiribojant numatomas garantijas dėl prekės kokybės ar tinkamumo konkrečiam tikslui (kai kuriose valstijose negalima taikyti išimtis ar apribojimus dėl atsitiktinės ar pasekmėje atsiradusios žalos atlyginimo ar roboti numanomos garantijos trukmę, vadinasi, anksčiau nurodytos išimtyms gali jums negaloti).

PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS IR ATLIKITE VISAS PRIEŠ NARDYMĄ IR PO NARDYMO NUMATYTAS PROCEDŪRAS.

Sveikiname!

Jūs ką tik įsiliejote į 300,000 savo saugumu besirūpinančių nardytojų gretas, kurie mėgaujasi ramybe nardydami su SPARE AIR®.

SPARE AIR siūlo absoliučiai geriausią strategiją ekstremaliose situacijose pritrūkus oro, kadangi ji užtikrina visiškai autonominį oro tiekimą.

„Submersible Systems“ didžiuojasi faktu, kad mes prisidedame prie narų saugumo. Kiekvienais metais naudojant SPARE AIR išgelbėjama vis daugiau gyvybių. Mes nuolat tobuliname savo produktus vykdydami įsipareigojimą pateikti mūsų klientams tiesiog patikimą produktą.

Užregistruokite Jūsų SPARE AIR internetu apsilankę adresu www.spareair.com

Platintojų sąrašas

Mike's Dive Store
United Kingdom
113 Power Rd, Chiswick
West London, W4 5PY, England
Tel: +020 8994 6006

Casco Antiquo
Spain
C/Juan de la Cierva - 12
28823 - Coslada
Madrid - Spain
Tel: +34 91 151 02 50
www.cascoantiquo.com

Nautical Technologies
Germany, Austria & Switzerland
Ohlauer Str. 5-11
10999 Berlin, Germany
Tel: +49 30 61776941
www.dive-nautech.de

Tek-Plongee
France
1 rue du Benelux
44300 Nantes, France
Tel: +33 0 2 40 35 24 65
www.tekplongee.fr

Sealife Benelux BV
Netherlands, Luxembourg & Belgium
Nijverheidstraat 6G Rood
3144 CL Maassluis
The Netherlands
Tel: +31 0 10 59 103 88
www.sealifebenelux.nl

Gamintojas:

SAVING LIVES

**SUBMERSIBLE
SYSTEMS, LLC**

FOR 40 YEARS

ISO
9001:2015
Certified

CE
0120



7413 Slater Avenue
Huntington Beach, CA 92647 USA
Phone: 714-842-6566

www.spareair.com